

Przełączniki dźwigniowe typu MTS

1. **2*1 MTS 102**


ON-ON
3 piny; lutowany 250V AC / 3A
Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.
Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min
Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

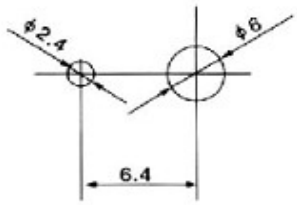


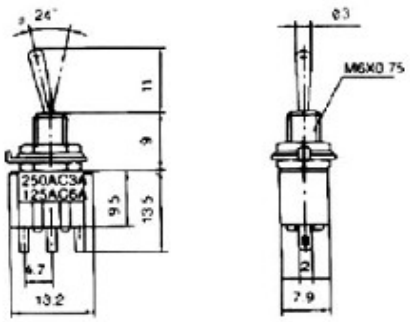

2. **2*1 SMTS 102**


ON-ON
3 piny; lutowany 250V AC / 1A
Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 500MOhm min.
Napięcie przebicia: 1000V AC / 1min
Temp. Pracy: -20 st.C - +65 st.C

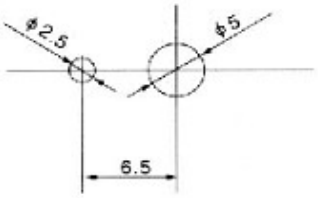


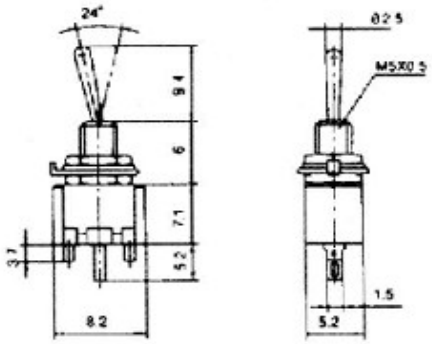

3. **2*1 MTS 102 3C**

ON-ON
3 piny; lutowany kątowy
250V AC / 3A
Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.
Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min
Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

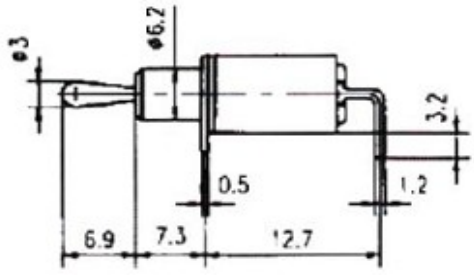

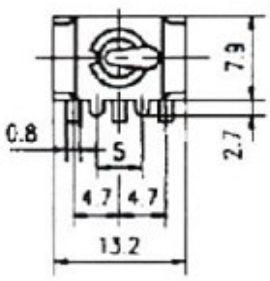

4. 2*2 MTS 202


ON-ON


6 pin; lutowany 250V AC / 3A

Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.

Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min

Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

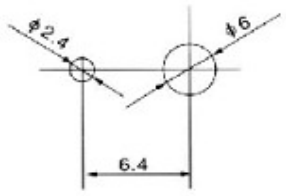

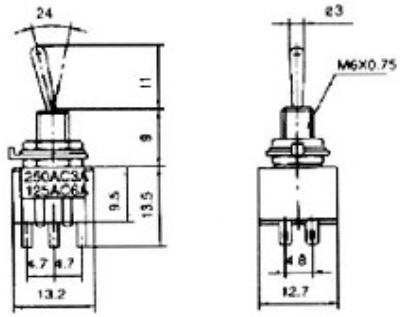

5. 2*2 SMTS 202 do druku i lutowany


ON-ON


6 pin; lutowany/do druku 250V AC / 1A

Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 500MOhm min.

Napięcie przebicia: 1000V AC / 1min

Temp. Pracy: -20 st.C - +65 st.C

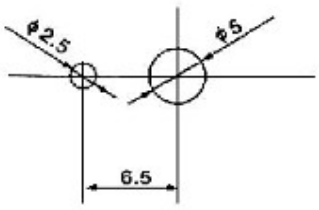

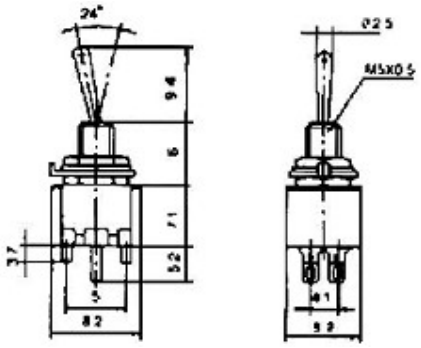

6. 3*1 MTS 103


ON-OFF-ON


3 piny; lutowany 250V AC / 3A

Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.

Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min


Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

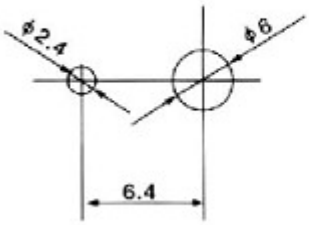

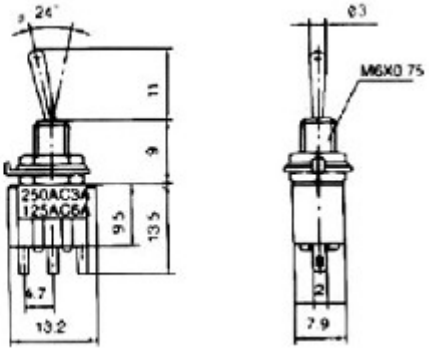

7. 3*1 MTS 123 3C

(ON)-OFF-(ON)
3 piny; lutowany kątowy 250V AC / 3A
Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.
Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min
Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

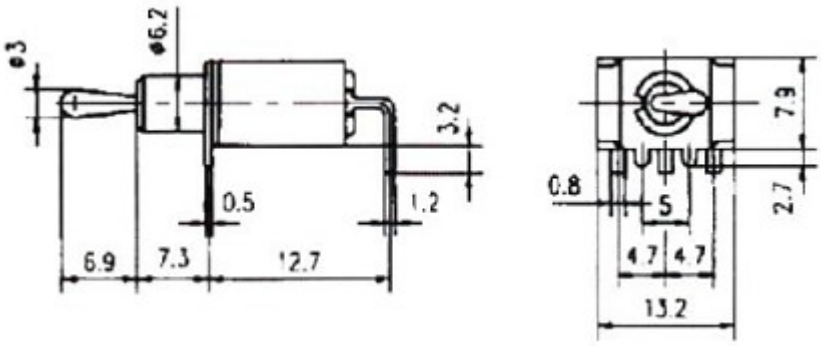

8. 3*2 MTS 203

ON-OFF-ON
6 pin; lutowany 250V AC / 3A
Rezystancja styku 20mOhm max.; izolacji 1000MOhm min.
Napięcie przebicia: 1500V AC / 1min
Temp. Pracy: -55 st.C - +85 st.C

